

Instalační průvodce


FORMTEX®

FORMTEX® PSA CPF liner – samolepící

FORMTEX® CPF liner – metoda lepením

Příprava podkladu


Před aplikací musí být bednění kompletně čisté, suché a prosté prachu a mastnoty. Odmaštění provádíme mýdlovou vodou, nebo jinými detergenty.

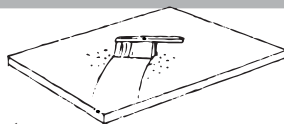

1

Rozviňte Formtex PSA na bednění.


Odřízněte potřebnou délku s minimálním přesahem 5 cm na všech stranách bednění.

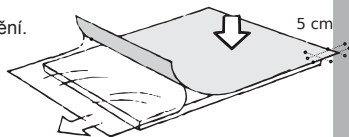

Na jedné straně odstraňte 10 cm široký pruh silikonizované fólie ze zadní strany a přitlačte k bednění. Následně postupně stahujte fólii ze zadní strany a přitlačujte k bednění postupným vyhlazováním. Ujistěte se, že je Formtex PSA je hladce uložen na bednění bez záhybů.

2

Použijte měkký kartáč a uhlazujte textilií kartáčem od středu k okrajům.

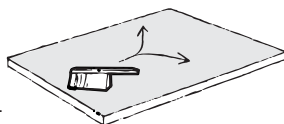

Když je Formtex PSA celoplošně přitlačen, zkontrolujte, aby Formtex PSA byl dobře přilepen k bednění.

Bednění s textilií Formtex PSA by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu světlu po dobu delší než dva týdny.

1

Nástřikem naneste lepidlo na bednění včetně bočních stran.

Spotřeba lepidla: 1 l = cca 10 m²

ALTERNATIVNĚ

Lepidlo naneste válečkem na bednění včetně bočních stran. Použijte váleček s krátkým chlupem.

2


Jakmile lepidlo změni barvu z bílé na Transparentní, rozviňte Formtex na bednění.

APLIKUJTE FILCOVOU STRANOU K BEDNĚNÍ.

Zanechte cca 5 cm přesah na všech stranách bednění. Vyhladte všechny záhyby a nerovnosti směrem od středu k okrajům. Je-li Formtex použit již podruhé, je třeba prověřit, zda je stále dostatečně fixován k bednění.

3


Přeložte kraje podél bednění. Ujistěte se, že strany jsou dostatečně přilepeny. Formtex nainstalovaný na bednění, by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu po dobu delší než dva týdny.

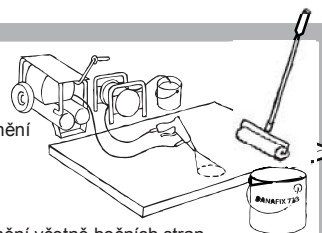

Spoje


1

Po dostatečném nanesení lepidla na bednění a přilepení prvního pásu Formtex rozbalte druhý pás textilie a aplikujte ho tak, aby se překrýval 5 cm s prvním pásem. Proveďte řez řez středem překrytí.

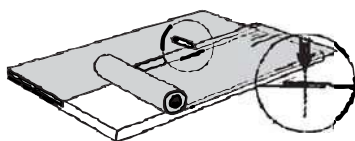

2


Odstraňte obě odříznuté části opatrně zatlačte dolů podél spoje tak, aby oba kraje dostatečně přilnuly k bednění.

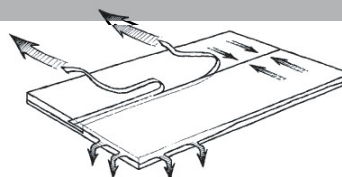

Opětovné použití

Pokud má být Formtex znovu použit, musí být očištěn vysokotlakým čističem s použitím vody.


Čištění bednění

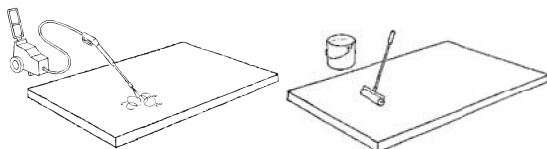

Naneste čisticí přípravek válečkem nebo nástřikem. Spotřeba čističe: 1 ltr = cca 10 m²

Vyčkejte 3-5 minut dokud přípravek nerozpustí (nenaruší) lepidlo. Bednění očištěte tlakovou vodou, nebo opláchněte vodou a mýdlem.

Příslušenství

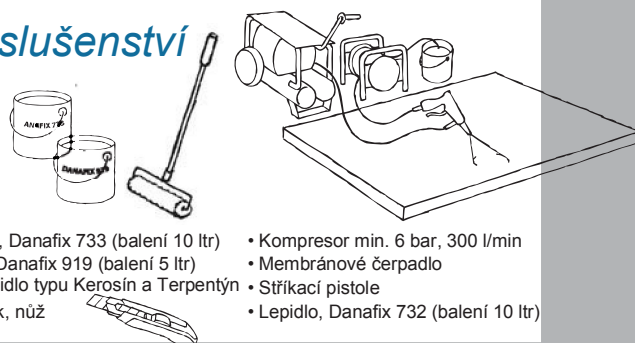

- Lepidlo, Danafix 733 (balení 10 ltr)
- Čistič, Danafix 919 (balení 5 ltr)
- Váleček, nůž
- Kompressor min. 6 bar, 300 l/min
- Membránové čerpadlo
- Stříkací pistole
- Lepidlo, Danafix 732 (balení 10 ltr)

